

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 23 lipca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR

NB.5140.63.2019.PA

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych.

W dniu 23 lipca 2019 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych przy Parku Szafera w Rzeszowie.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Anna Ptak – starszy inspektor

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Dawid Borowiec – ekspert nadzoru budowlanego

c) Beata Bogdanowicz-Pękalska – inspektor

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Sabina Kulernoga – pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 6, Rzeszów

(imię i nazwisko – adres)

b)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

przy Parku Szafera w Rzeszowie

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury **Kategoria:**

Powierzchnia zabudowy: m², podano w oparciu o:

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

rok 2011 - powstanie placu zabaw

rok 2016 - doposażenie placu zabaw

Z

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1; Rzeszów - Wł. Świercz

Samodzielni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Wolny Góła 6; Rzeszów - zarządca

Z

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania) / oględziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

W trakcie kontroli na placu zabaw zamontowane były:
6 urządzeń siłowych, 1 zestaw sprężynowy, huśtanka podwójna
huśtanka wahowa podwójna, 2 zestawy zabawowe dwie
karuzela, piaskownica zamek, 2 kładki, huśtanka wahadłowa
podwójna, regulamin placu zabaw, 12 ławek

Pani Sabina Kuteinogo otrzymała protokół z okresowej
kontroli stanu technicznego obiektu rekreacyjnego nr 28/2019
z 25.06.2019r. przeprowadzonej przez Ernesta Biode
w upr. SHK/0116/OWOK/14 do firmowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w szczególności
konstrukcyjno-budowlanej. Przynależność do Sulstokrajskiego

*-niepotrzebne skreślić

Okręgowej liby Inżynieru ³ Budownictwa w zażniadzeniu
SKK/30/0022/15 wainosi zażniadzenia dd 01.03.2019
do 29.02.2020 r.

Zgodnie z okazanym protokolem obiekt znajduje się
w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze
bezpieczeństwo użytkownika. Wymaga wykonania bieżącej
konserwacji. W protokole zawarto uwagi i polecenia
dotyczące wykonania konserwacji tutek, w restancie roboczym
z oernonymi daskami konserwacji całego drewna, odrinonego
drugiego stopnia od dachu na pochylni, krmoczenia
zawołowania porostających stopni, pilnej wymiany mostka
linowego, wypróchniętej belki górnej nad siatką linową,
uszkodzonych poręczu, torcja resu elementu unedien
siłowych, kstepene i uszkodzone amortyzatory, w nuciagu
dolnym lutne połączenia słubowe.
W okazanym protokole brak określenia pilności wykonania
zaleceń.

Pani Sabina oświadczyła, że uszkodzony mostek linowy zostanie
w trybie natychmiastowym demontowany, a resu ta dostawa
robocznego użytkownika z eksploatacji. Oświadczyła jednocześnie
je wymierionu resu stopien na pochylni, a pozostaje resu krmoczenie.
W trakcie czynności kontrolnych resu uwagami wymierionymi
w u/u protokole stwierdzone w restancie roboczym
druym oberwane poręcze oraz poluzowane słuby w
biegaczu.

Pani Sabina Kuterboga oświadczyła, że wszystkie unedzenie
robaczone posiadają certyfikaty i atesty. Jednocześnie
oświadczyła, że uszkodzenia dotynne oberwanych poręczu
w druym restancie roboczym oraz poluzowanych słub i biegaczu
zostanę niezwłocznie usunięte o ugm poinformowany zostanie
PINB dla Miasta Piesisowa, Pani Sabina Kuterboga poinformowała
je w terminie 14-dni ostate w siedzibie PINB dla MRz
protokół z określonymi terminami wykonania napraw
uszkodzonych u/u elementu.

4
III Załączniki do protokołu:

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:


a) 

b) 

c) 

d) 

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) 

b) 

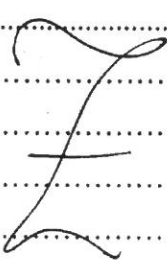
c) 

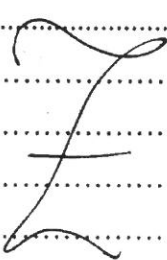
d) 

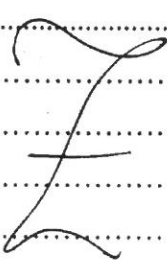
e) 

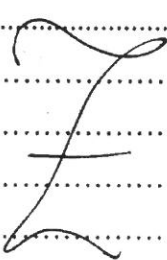
f) 

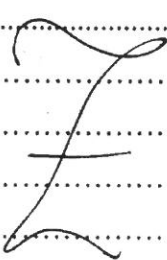
3. Inne osoby:

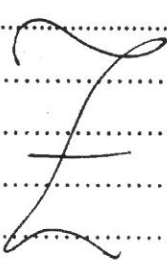
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu 

*-niepotrzebne skreślić